

Tact Switch

技术参数 / Technical parameter



TS-1003
W12.00xD12.00xH

按压力度(Press pressure) : 1.0N/1.6N/2.5N

开关行程(Switch stroke) : 0.30±0.1mm

操作方式(Operation mode): 正按式/Positive press

操作寿命(Operation life): 100,000 Cycles Min

储存温度(Storage temperature): -30°C TO +80°C

焊接温度(Welding temperature): 350±5° 3s

额定负荷(Rated load): DC 12V 50mA

焊接方式(Welding mode): 插件式/DIP

接触电阻(Contact resistance): 100mΩ max.

包装方式(Packaging method): 散装/Bulk




绝缘电阻(Insulation resistance): 100MΩ min.

最小包装(Minimum packing): 500/PCS

外形尺寸(UNIT:MM) / Size Chart

www.xunpudianzi.com

更多资料请参考技术选型档!

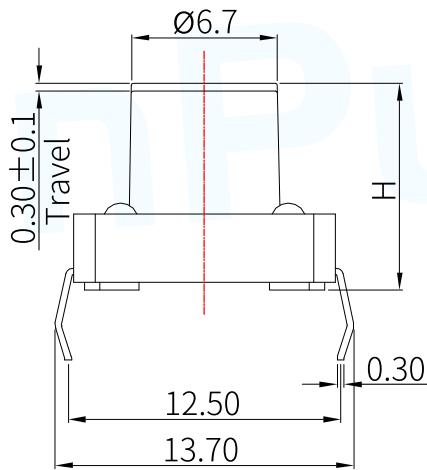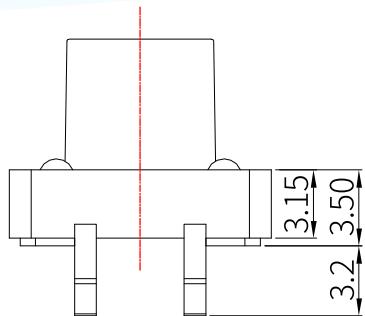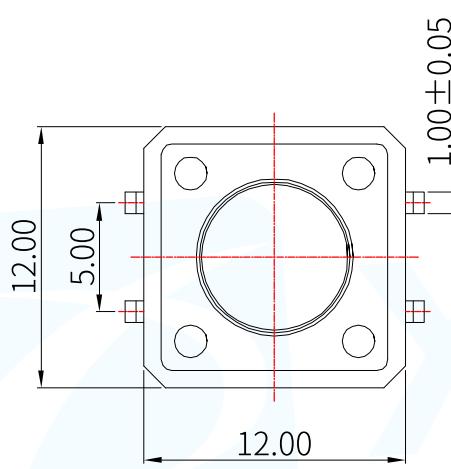

● 产品编号/Product No

TS-1003-X X XXX XX
 A: 不锈钢(SUS)
 B: 覆银铜(C5210)
 C: 带柱(Column)
 R: 不带柱(No Column)

● 产品高度/Product Height

Code	Product height(mm)	Code	Product height(mm)
043	4.3	065	6.5
045	4.5	070	7.0
050	5.0	075	7.5
055	5.5
060	6.0	210	21.0


● 材质/Material

NO	NAME	MATERIAL	FINISHING
①	按钮 Button	Nylon	黑色 Black
②	盖子 Cover	SPCC	镀镍 Nickel plated
③	基座 Base	Nylon	黑色 Black
④	弹片 Shrapnel	F.Ag/C5210	镀银 Silvering
⑤	端子 Terminal	Brass	镀银 Silvering


● 操作力度/Operating Force

Code	Press force(N)	Return force
16	1.6±0.5	0.4min
26	2.6±0.5	0.4min

线路板安装(UNIT:MM) / Mounting Dimensions

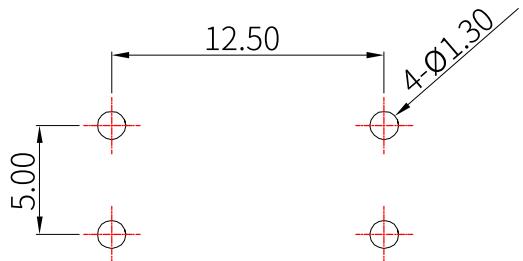

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
安装尺寸图

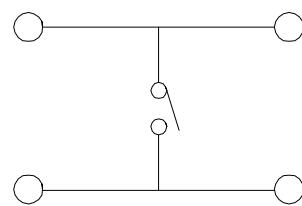


CIRCUIT DIAGRAM
回路图

焊接条件 / Welding conditions

● 回流焊/Reflow soldering

适用表面贴装型产品/Applicable to surface mount products
温度分布/Temperature distribution

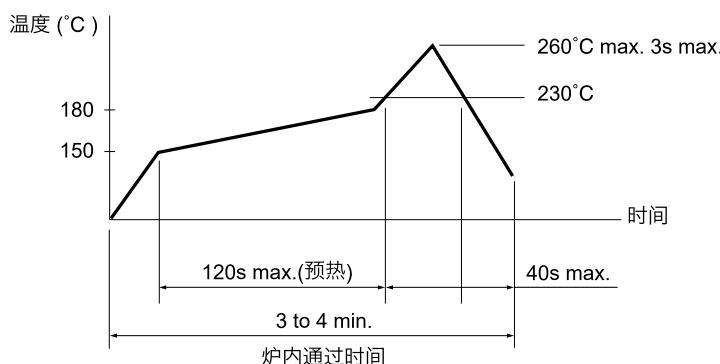

● 手焊式/Hand welding

项目/Project	条件/condition
焊接温度 Welding temperature	350°C max.
持续焊接时间 Continuous welding time	3s max.
焊剂斗容量 Flux bucket capacity	60W max.

● 浸焊式/Immersion soldering

项目/Project	条件/condition
助焊剂附着量 Flux adhesion	不附着于零部件贴装面的程度 Not attached to the mounting surface of components
预热温度 Preheating temperature	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max. The temperature around the welding surface of PCB is 100 °C max
预热温度时间 Preheat temperature time	60s max.
焊接温度 welding temperature	260°C max.
焊接浸渍时间 Welding immersion time	5s max.
焊接次数 Welding times	2 times max.

注:

1. 加热方式:以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量:用Ø0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。
3. 固定方式:采用耐热胶带。